## *Procedimiento para la instalación y configuración de la interface TEAM*

Caja de interface TEAM (T2000)

Puertos de comunicación de la caja T2000

- Cuenta con un puerto USB que se conecta a la PC directamente
- Cuenta con un puerto serial, por default la caja trae el cable db9 macho y en el extremo un par de color amarillo y negro, para conectar TODOS los dispensarios

Cuando se conecta la caja a través de puerto USB Windows va a solicitar drivers, estos driver están disponibles en la ruta del FTP siguiente: ftp://atio.com.mx/SOFTWARE/MANUALES/TEAM/. **Importante**, si se instala ControlGas en el equipo que ya tiene instalado el Software de TEAM, NO será necesario instalar los Drivers

Contenido del archivo ZIP con los Drivers

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ftdiunin | 28/08/2001 12:41 ... | Aplicación | 405 KB |
| FTDIBUS.SYS | 07/01/2002 12:35 ... | Archivo de sistema | 18 KB |
| FTSENUM.SYS | 20/12/2001 01:59 ... | Archivo de sistema | 25 KB |
| FTSER2K.SYS | 07/01/2002 12:35 ... | Archivo de sistema | 48 KB |
| FTSERIAL.SYS | 20/12/2001 01:59 ... | Archivo de sistema | 56 KB |
| FTCOMMS.VXD | 20/12/2001 01:59 ... | Controlador de di... | 23 KB |
| FTSENUM.VXD | 20/12/2001 01:59 ... | Controlador de di... | 8 KB |
| FTSERMOU.VXD | 21/09/2001 05:46 ... | Controlador de di... | 10 KB |
| FTSERUI.DLL | 05/07/2000 03:53 ... | Extensión de la apl... | 18 KB |
| ftdibus | 22/01/2002 02:55 ... | Información sobre... | 4 KB |
| FTDIPORT | 22/01/2002 02:58 ... | Información sobre... | 5 KB |
| FTSERMOU | 05/07/2000 03:53 ... | Información sobre... | 2 KB |
| ftdiun2k | 22/01/2002 02:59 ... | Opciones de confi... | 1 KB |
| FTDIUNIN | 22/01/2002 02:59 ... | Opciones de confi... | 1 KB |

Este es el puerto y el driver que se instalan

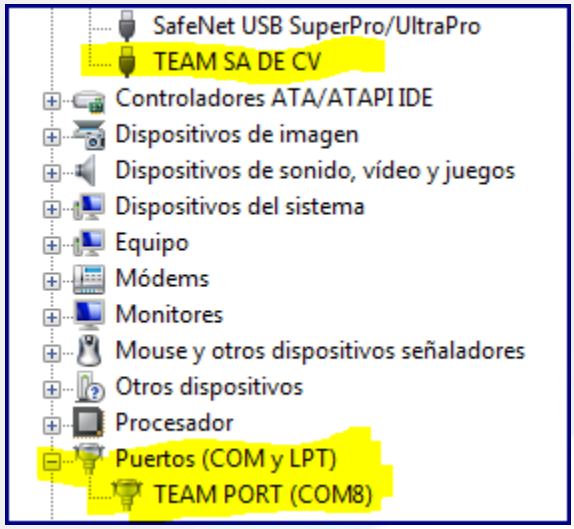


El puerto que se crea TEAM PORT (Com8) es el que se va a usar en el SGPM y la caja tomara siempre el mismo número de puerto aunque cambiemos el cable USB a otro puerto del equipo, no debemos de olvidar que el número de puerto deberá ser menor al Com9

El número de puerto lo determina Windows, recordemos que no deberá ser mayor del COM9, se puede modificar directamente en las propiedades

***Configuración en ControlGas***

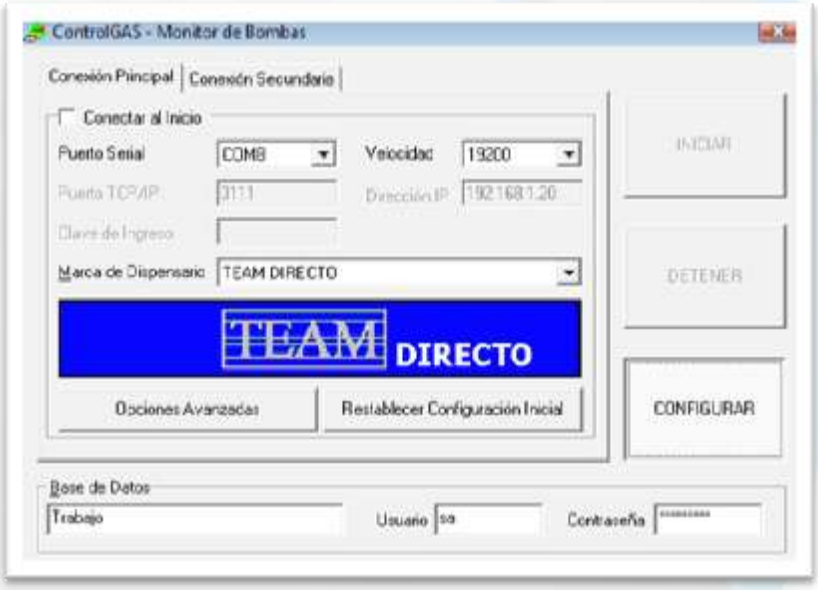


Número de puerto que se genera con la instalación del driver COM8
Velocidad a 19200
Marca de Dispensario TEAM Directo
Usar Versión 4.9.33 del 16 de noviembre 201,1 se han hecho diversas mejoras

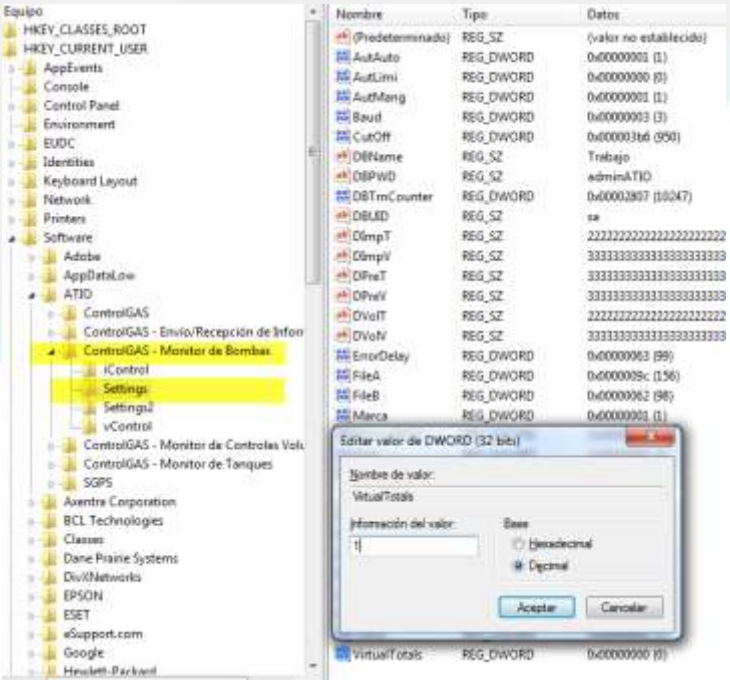


Para que tome los totalizadores Release debe de activar la marca siguiente:
VirtualTotals = 1

En la ruta

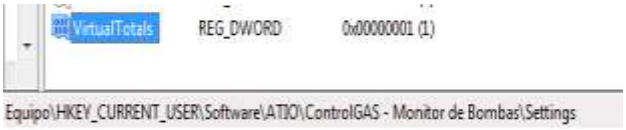

Opciones Avanzadas

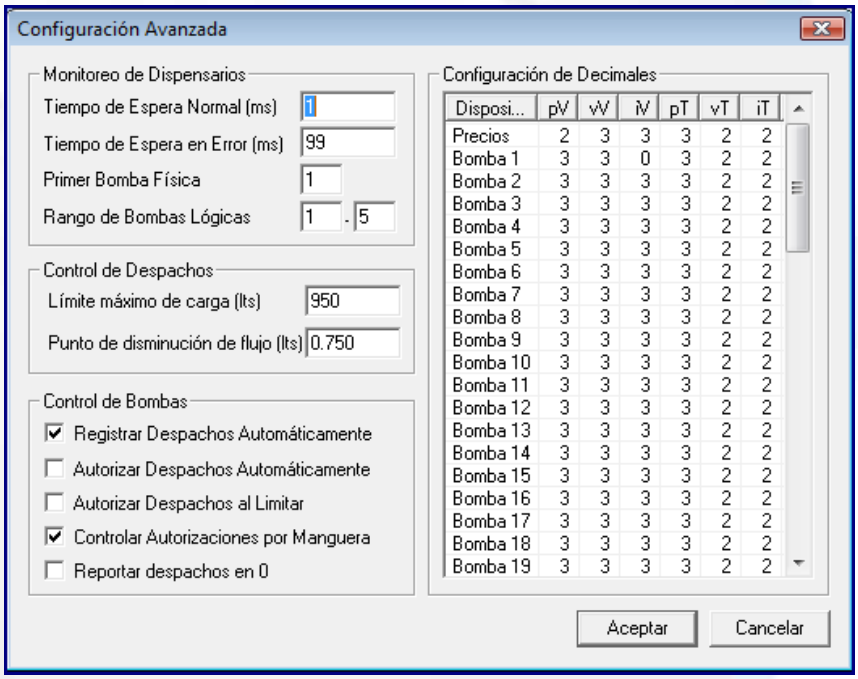
Configuración Avanzada
Monitoreo de Dispensarios
Tiempo de Espera Normal (ms) 1
Tiempo de Espera en Error (ms) 99
Primer Bomba Física 1
Rango de Bombas Lógicas 1 . 5
Control de Despachos
Límite máximo de carga (lts) 950
Punto de disminución de flujo (lts) 0.750
Control de Bombas
Registrar Despachos Automáticamente
Autorizar Despachos Automáticamente
Autorizar Despachos al Limitar
Controlar Autorizaciones por Manguera
Reportar despachos en 0
Configuración de Decimales
Disposi... pV vV iV pT vT iT
Precios 2 3 3 3 2 2
Bomba 1 3 3 0 3 2 2
Bomba 2 3 3 3 3 2 2
Bomba 3 3 3 3 3 2 2
Bomba 4 3 3 3 3 2 2
Bomba 5 3 3 3 3 2 2
Bomba 6 3 3 3 3 2 2
Bomba 7 3 3 3 3 2 2
Bomba 8 3 3 3 3 2 2
Bomba 9 3 3 3 3 2 2
Bomba 10 3 3 3 3 2 2
Bomba 11 3 3 3 3 2 2
Bomba 12 3 3 3 3 2 2
Bomba 13 3 3 3 3 2 2
Bomba 14 3 3 3 3 2 2
Bomba 15 3 3 3 3 2 2
Bomba 16 3 3 3 3 2 2
Bomba 17 3 3 3 3 2 2
Bomba 18 3 3 3 3 2 2
Bomba 19 3 3 3 3 2 2
Aceptar
Cancelar

Es importante que validen que en el registro se generan las siguientes carpetas:

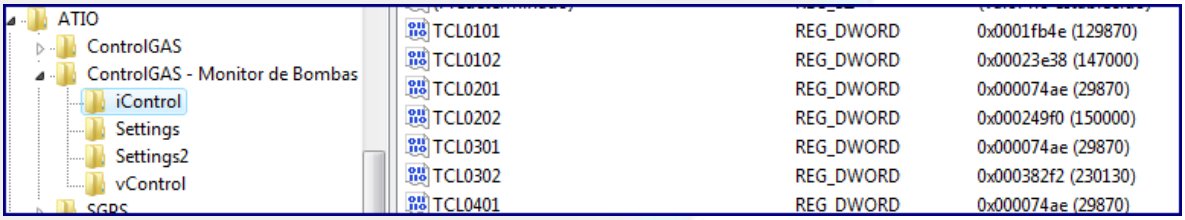


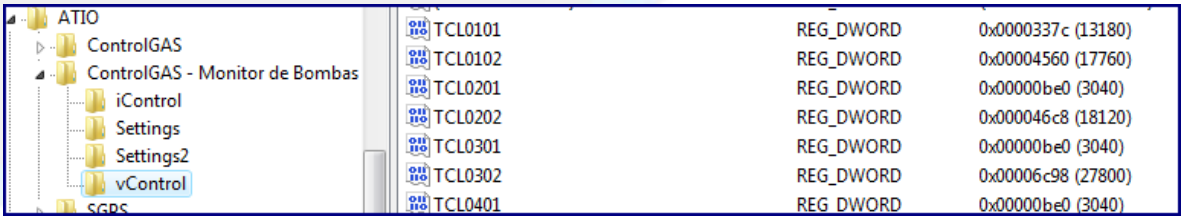


Son los que se encargan de llevar el control de totalizadores de los IMPORTES y VOLUMENES de la cada una de las ventas porque estos dispensarios no lo actualizan.
Es importante mencionar que en el limites por productos NO bloquea el producto que no se solicita, activa los dos productos. Esto es un detalle que no CONTROLA el dispensario TEAM.

***Configuración de la Estructura en ControlGas***

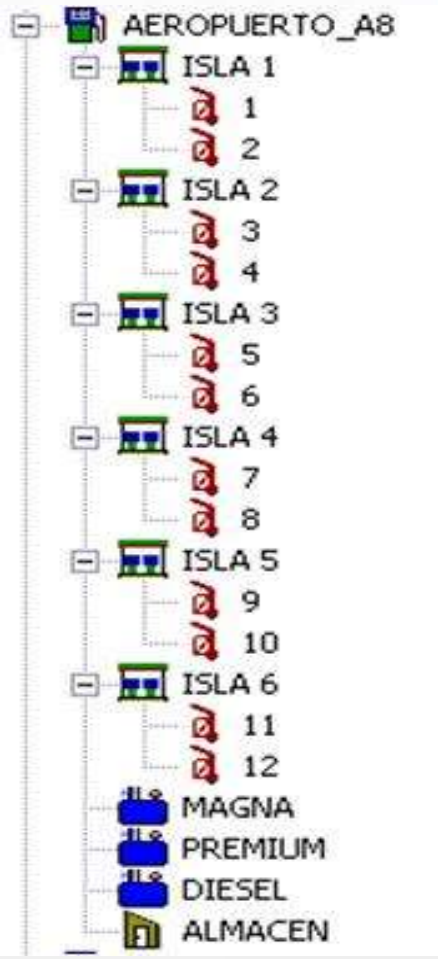


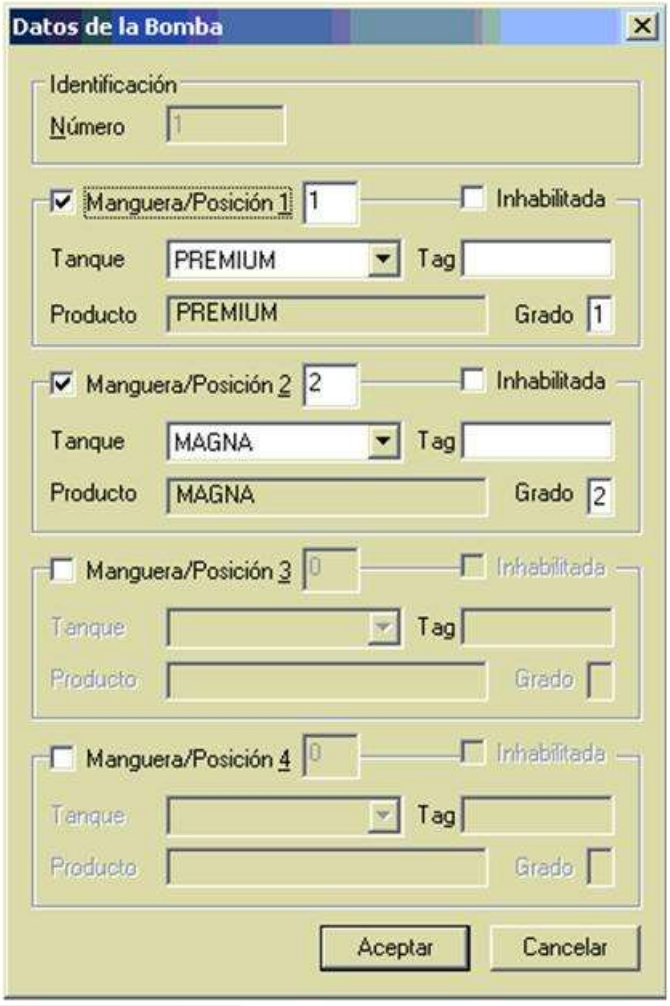


Es importante que el consecutivo de Mangueras se haga de manera correcta, porque puede invertir el producto que se esta configurando

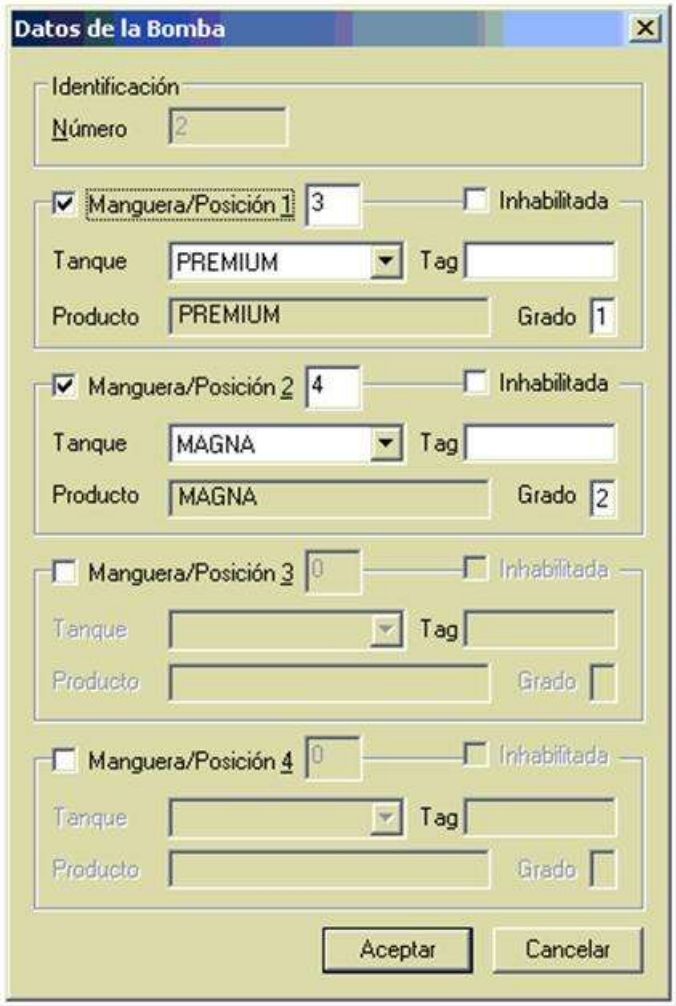


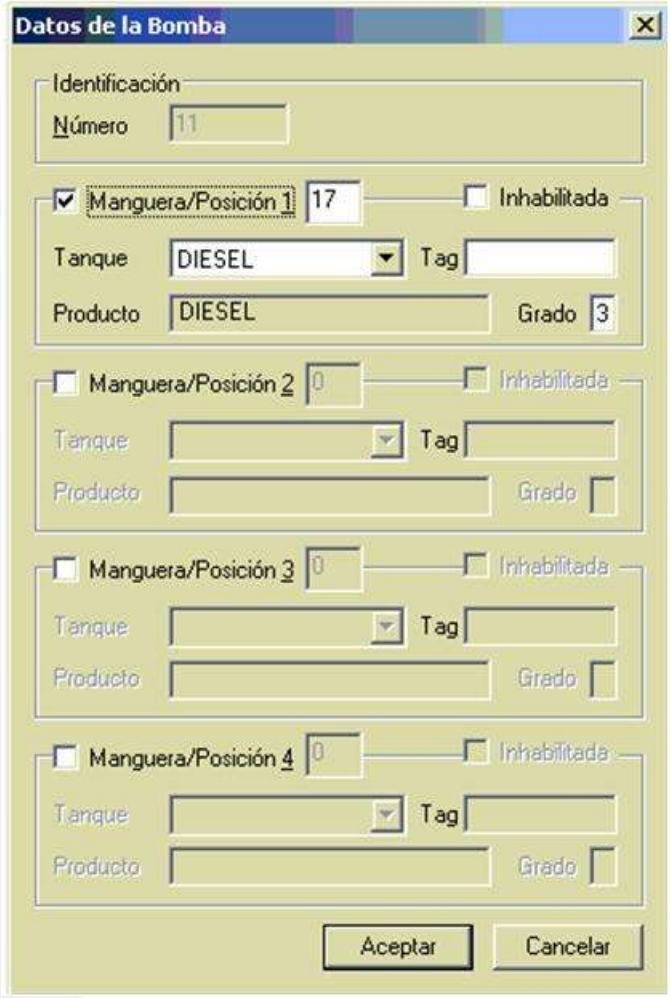


Capuchinas #83, Col. San José Insurgentes, Del. Benito Juárez, C.P. 03900, México D.F.
Multilínea: +52 (55) 5001-5100 FAX: +52 (55) 55 98 22 24 • 01-800-ATIO-800 • 01-800-ATIO-801
www.atio.com.mx • info@atio.com.mx

Microsoft Partner
Gold Independent Software Vendor (ISV)